
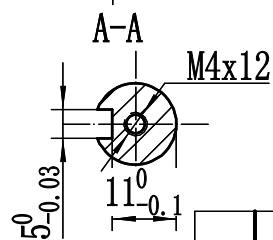


电机17位磁编连接器接线顺序

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
定义	FG	+5V	0V	SD+	SD-				

电机绕组连接器接线顺序

序号	1	2	3	4
定义	U	V	W	PE

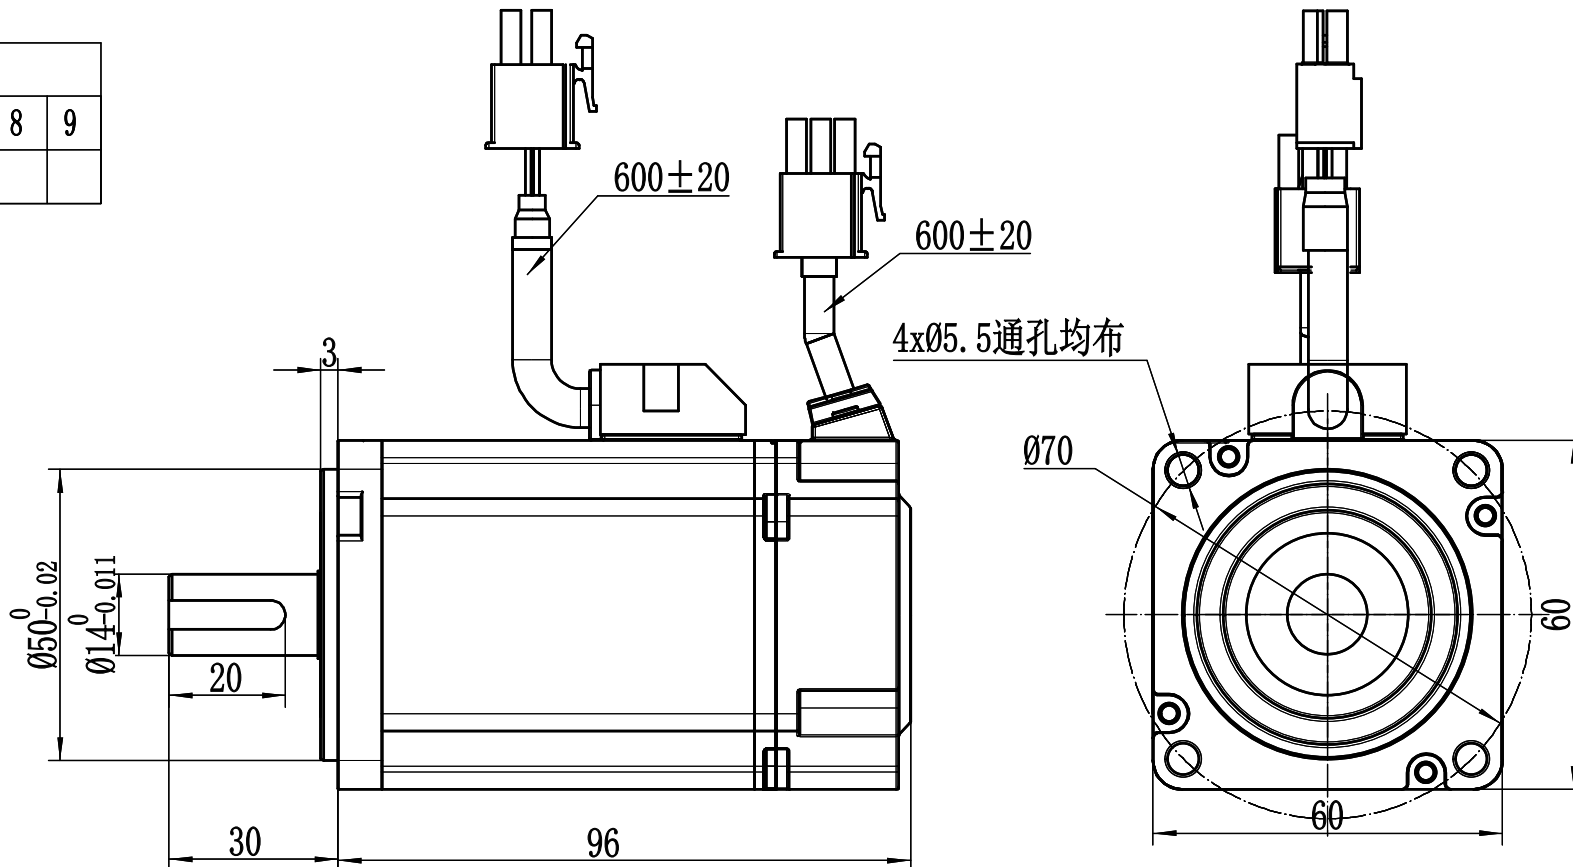

RSMA-M06J1330A 参数

性能参数	数值	单位
额定输出功率	0.4	KW
额定电流	2.1	A
额定转速	3000	Rpm
额定转矩	127	Nm
峰值转矩	4.46	Nm
反电势	235	V/1000r/min
线电阻	7.1	Ω
线电感	13.8	mH
转子惯量	0.6×10^{-4}	$\text{Kg} \cdot \text{m}^2$
力矩系数	0.55	Nm/A
电压	220	VAC
极对数	5对极	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计					
审核					
工艺					
批准					

阶段	标记	重量	比例
			1:1

共	张	第	页
---	---	---	---

深圳锐特机电技术有限公司

RSMA-M06J1330A

2020-8-35